

2023年01月16日

FW11.24



Trimble GFX-750 実行画面（境界線登録編）

GFX-750 実行画面（境界線登録編）

- 実作業に必要な設定





- 「GNSS」、「車両」、「農作業機」、「圃場」、「タスク」の設定および「車両」キャリブレーションが完了した後、「実行」をタップ。
- 「実行」画面ではAB線等を登録。

GFX-750 実行画面（境界線登録編）

■ 実作業に必要な設定

■ 境界線登録

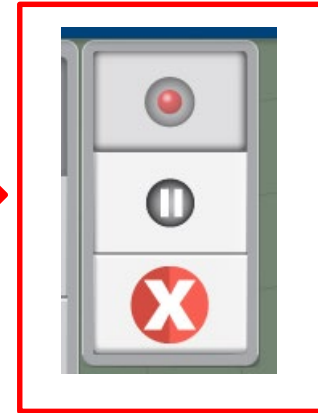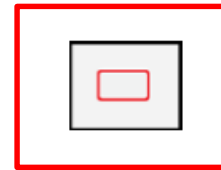

: 作成メニュー



: 境界線の記録開始



: 一時停止（軌跡にかかわらず、押す前と後を直線で繋げます）



: 圃場登録を農作業機のどの位置で作成するか（左・中央・右）選択

GFX-750 実行画面（境界線登録編）

- 実作業に必要な設定
 - ・ 圃場が曲線で出来ている場合の場合

1.開始




①  をタップ

② 前進

2.終了

① 開始点まで戻り

②  をタップし完了

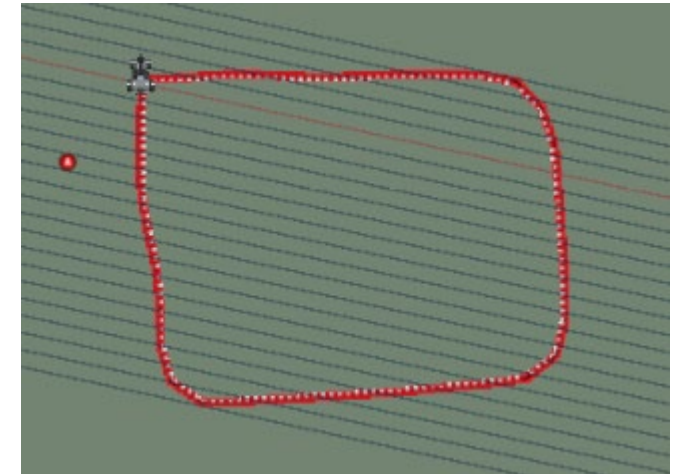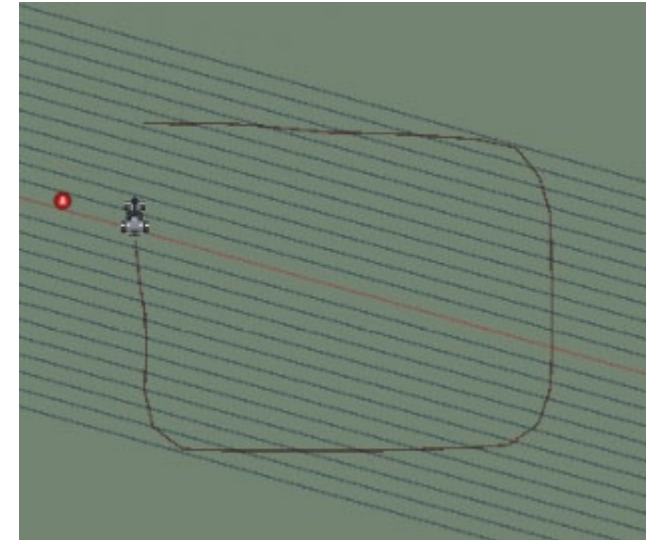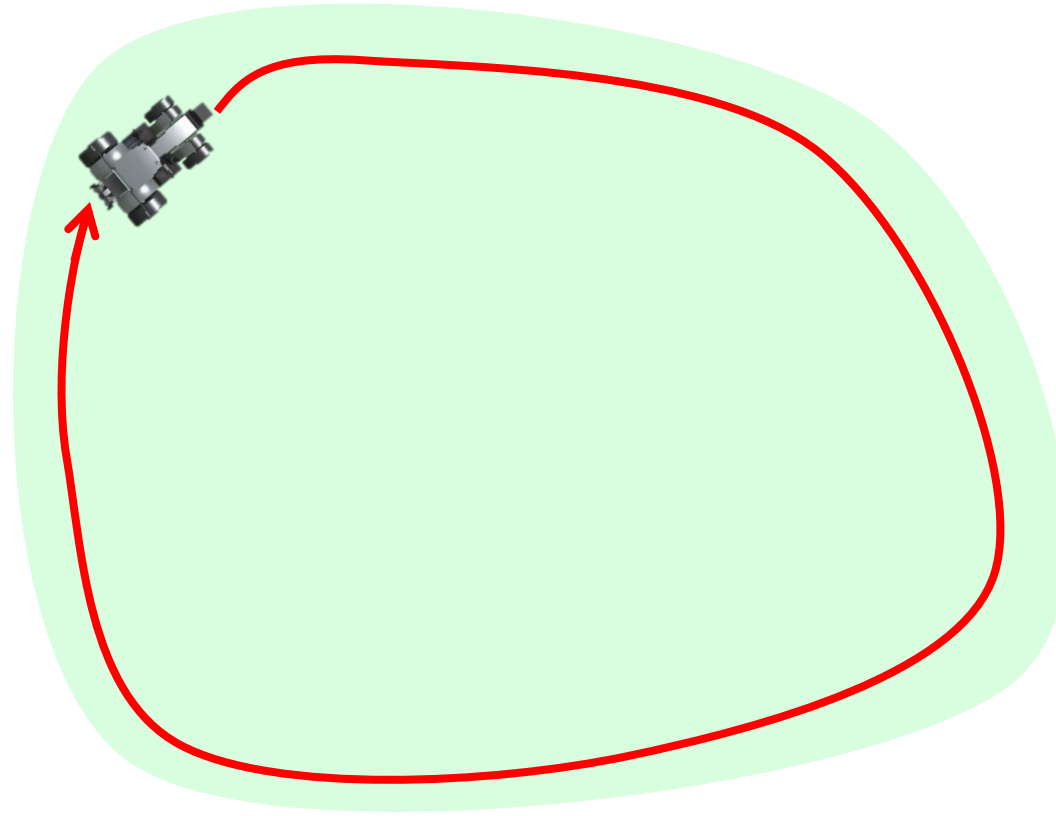


GFX-750 実行画面（境界線登録編）

- 実作業に必要な設定



をタップ

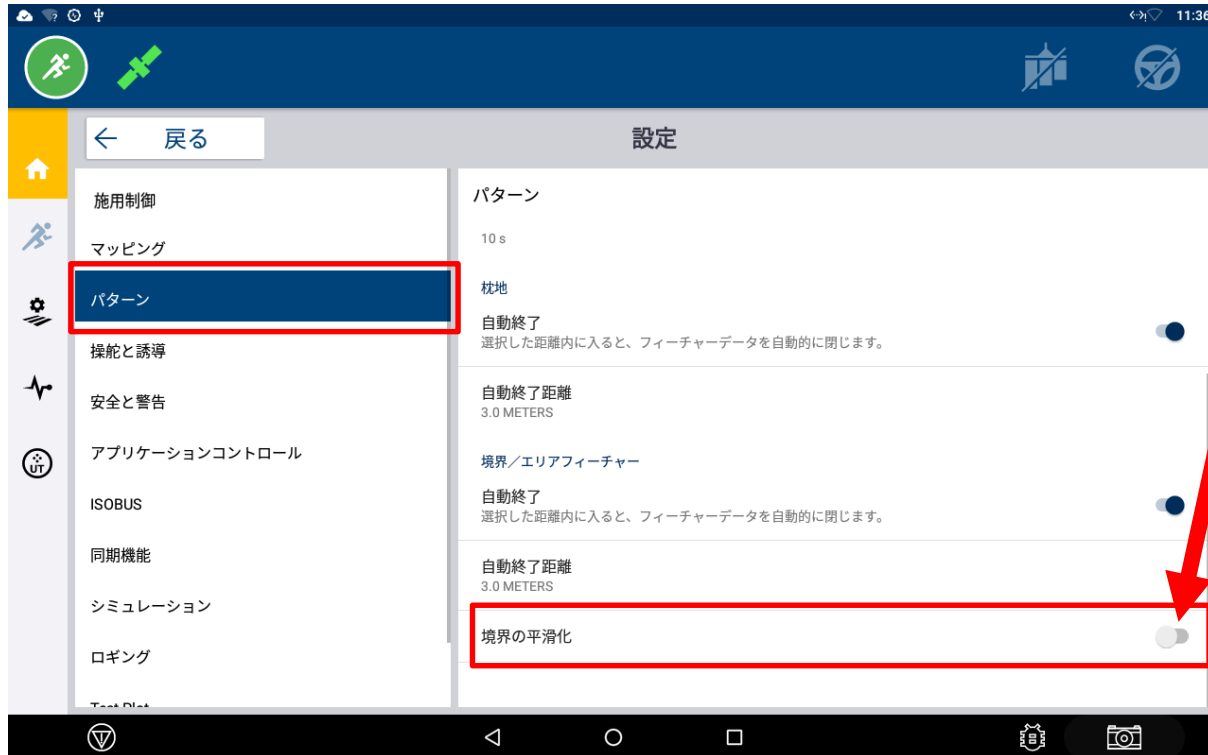

注意！



境界線を直線で作成する場合はOFFにする


- ・ ONの場合
線が平滑化される（カーブがなだらかになる）
ので多角形になる
※初期設定はON






GFX-750 実行画面（境界線登録編）

- 実作業に必要な設定
 - 境界線を直線で作成する場合

- 1.開始
- ①  をタップ
 - ②  をタップし直進設定開始
 - ③ 前進

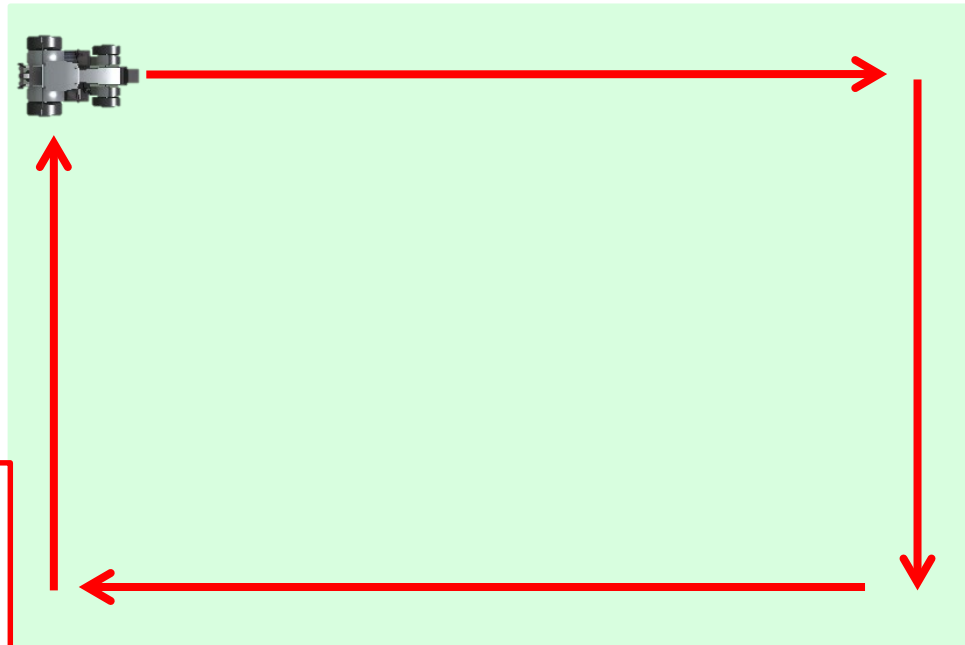- 4.直線設定
- ① 「3」の繰り返し
 - ② 開始点まで戻ったら  をタップし完了



- 2.直線設定
- ① 旋回後  をタップし直進設定解除
 - ②  をタップし直進設定再開

- 3.直線設定
- ① 「2」の繰り返し

※境界線完成時に直線が曲がる場合は、境界の平滑化をOFFにしてください。
設定→パターン→境界の平滑化で設定可能です。

GFX-750 実行画面（境界線登録編）


- 実作業に必要な設定
- ・ 直線と曲線を組み合わせる場合

凡例


- : 実際の軌道
- : 作成された線

1.開始

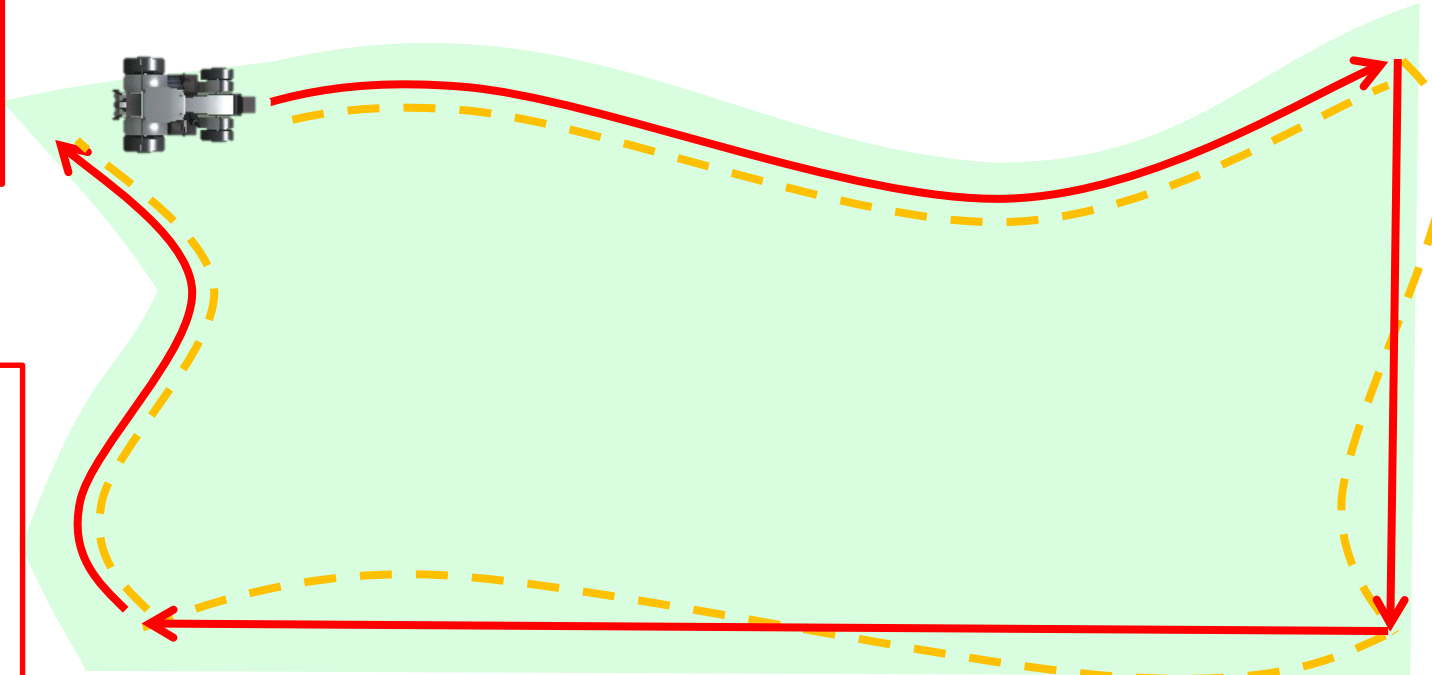

- ①  をタップ
- ② 前進





2.直進設定

- ①  をタップ
直進設定開始
- ② 旋回後前進

4.直線解除

- ① 旋回後  をタップし
直進設定解除
- ② 前進
- ③ 開始点まで戻ったら
 をタップし完了

3.直線設定


- ① 旋回後  をタップし
直進設定解除
- ②  をタップし直進
設定再開

GFX-750 実行画面 (境界線登録編)


- 実作業に必要な設定

- ・ その他の圃場登録

- ・ 枕地周回作成

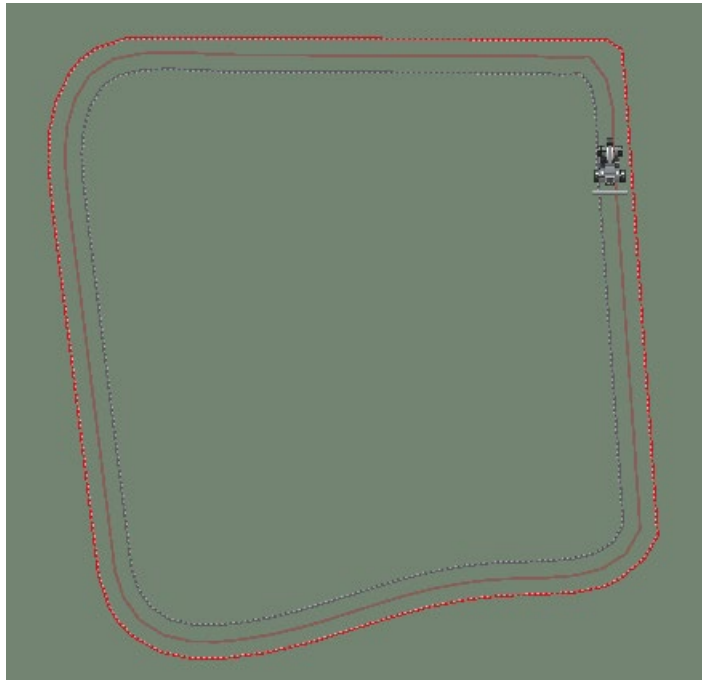

- ・ 円形のガイド線

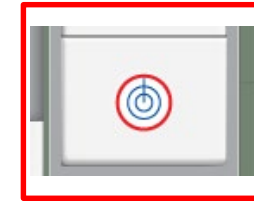

※日本では使用しない

