

2024年03月15日

FW13.60~



# Trimble GFXシリーズ 実行画面（境界線登録編）


# Trimble GFXシリーズ 実行画面（境界線登録編）

- 実行画面を表示する



以下の設定が完了してから  をタップする

- ・ GNSS
- ・ 車両プロフィール
- ・ 農作業機
- ・ 圃場
- ・ 作業

 自動操舵システムが検出されました

今すぐ有効にしますか？

いいえ

※この表示が出た場合「はい」を選択

# Trimble GFXシリーズ 実行画面（境界線登録編）

## ■ 境界線の新規作成



をタップする。

「シンプルな境界線」をタップする



: 境界線の記録開始




: 圃場登録を農作業機のどの位置で作成するか（左・中央・右）選択

# Trimble GFXシリーズ 実行画面（境界線登録編）

## ■ 境界線の新規作成



： 直線記録開始（軌跡にかかわらず、押す前と後を直線で繋げます）



： 直線記録解除（曲線で境界線の記録を再開します）



： 境界線の記録の終了

### ※自動終了機能

点線内に入ると自動で境界線を閉じます。

この機能のON/OFFと範囲の大きさの設定はPIQ設定から変更できます。

# Trimble GFXシリーズ 実行画面 (境界線登録編)

- 境界線を曲線で作成する場合

1.開始

① ● REC をタップ




②前進

2.終了

① 開始点まで戻り

② 自動終了


または ■ をタップし完了

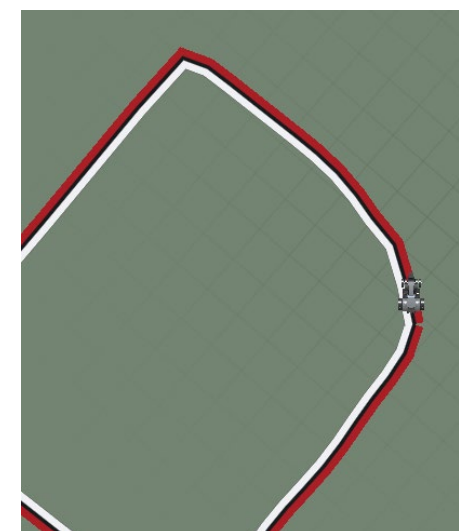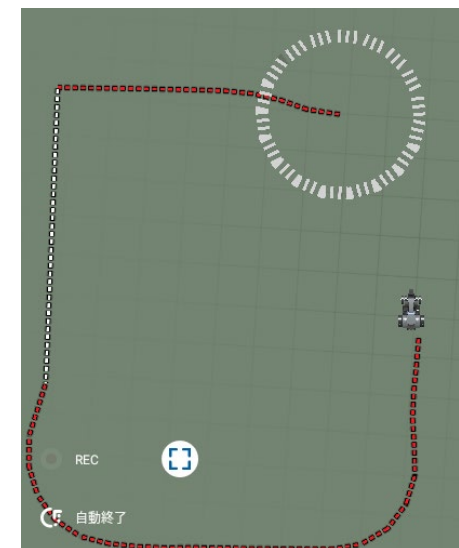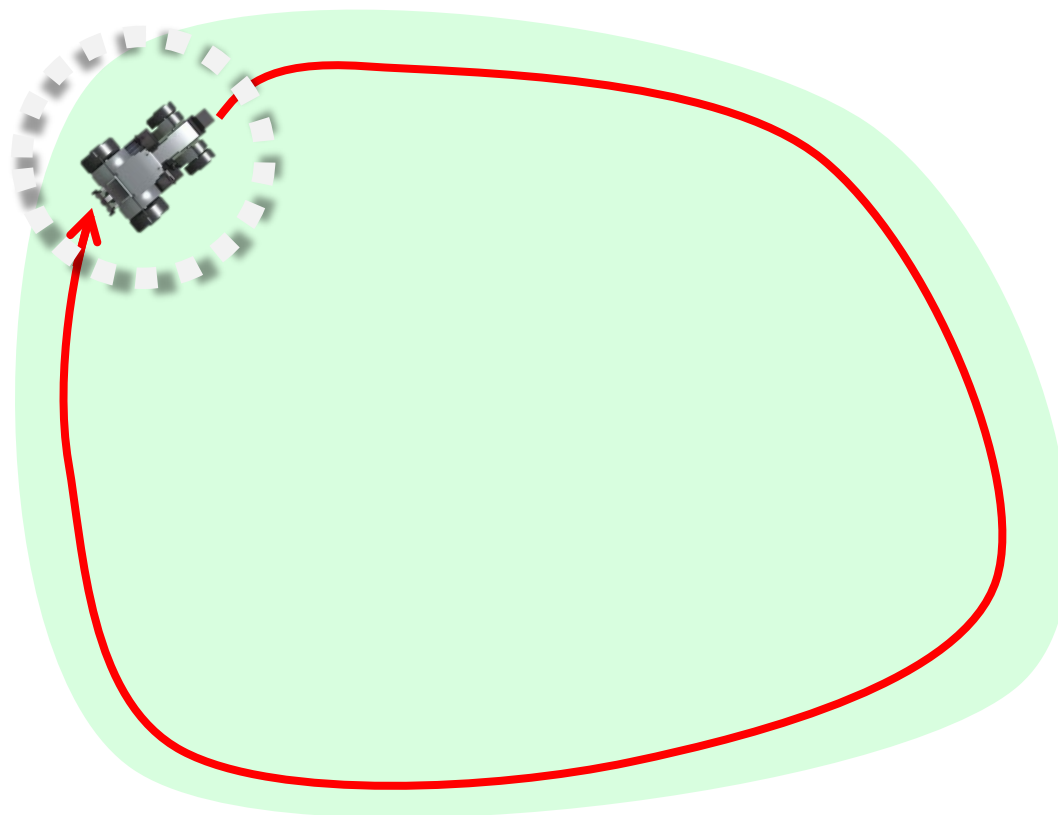

# Trimble GFXシリーズ 実行画面（境界線登録編）

## ・境界線を直線で作成する場合

- 1.開始  
① **REC** をタップ  
② **II** をタップし直進設定開始  
③ 前進

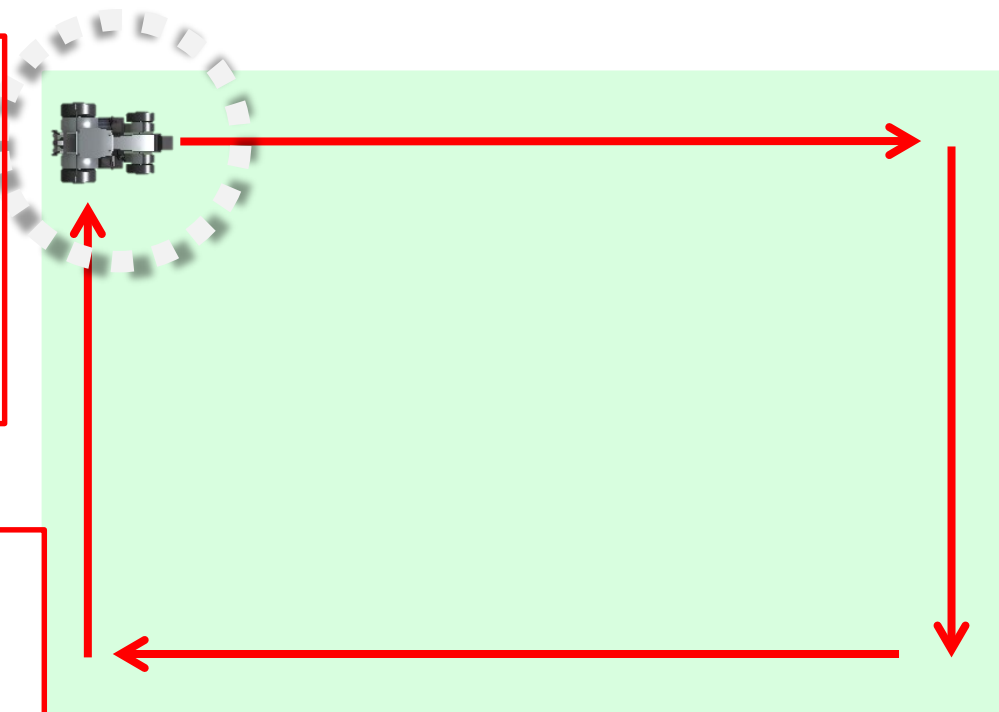

- 2.直線設定  
① 旋回後 **▶** をタップし直進設定解除  
② **II** をタップし直進設定再開

- 3.直線設定  
① 「2」の繰り返し

- 4.直線設定  
① 「3」の繰り返し  
② 開始点まで戻り自動終了または **■** をタップし完了

※境界線完成時に直線が曲がる場合は、境界の平滑化をOFFにしてください。  
設定→パターン→境界の平滑化で設定可能です。


# Trimble GFXシリーズ 実行画面（境界線登録編）

## ・ 直線と曲線を組み合わせる場合

--- : 実際の軌道  
— : 作成された線

### 1. 開始

- ① ● REC をタップ
- ② 前進

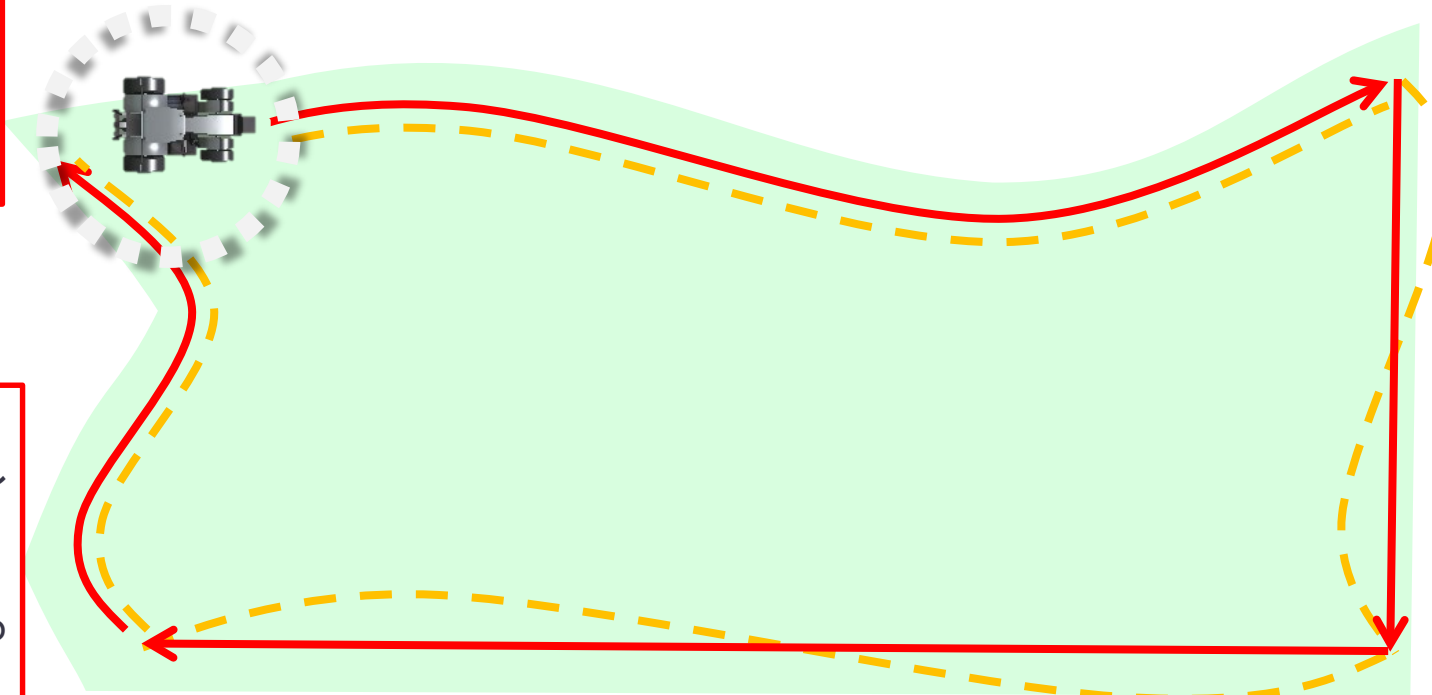

### 2. 直進設定

- ① ■ をタップ  
直進設定開始
- ② 旋回後前進

### 4. 直線解除

- ① 旋回後 ■ をタップし  
直進設定解除
- ② 前進し、開始点に戻る
- ③ 自動終了または  
■ をタップし完了

### 3. 直線設定

- ① 旋回後 ■ をタップし  
直進設定解除
- ② ■ をタップし直進  
設定再開


# Trimble GFXシリーズ

## 実行画面（境界線登録編）


- 特殊ガイダンス

- その他の圃場登録

- 枕地周回作成

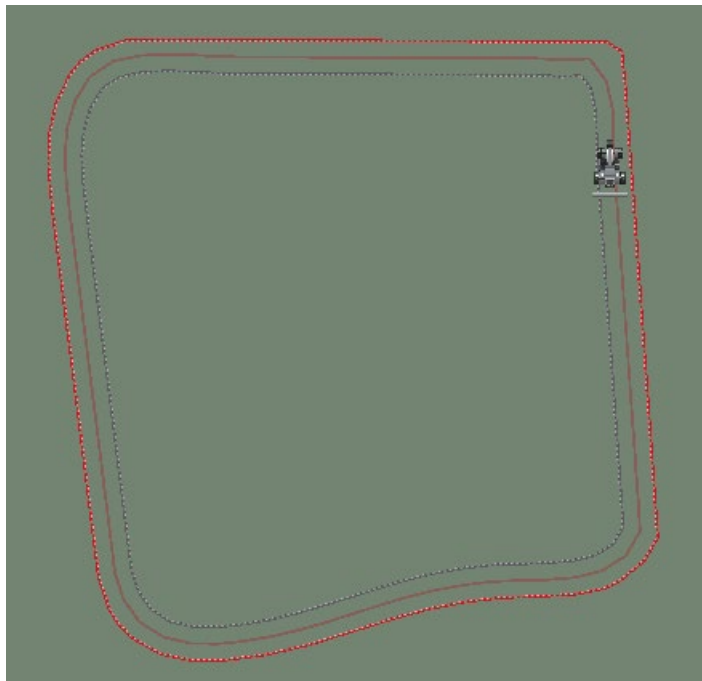

- 円形のガイド線

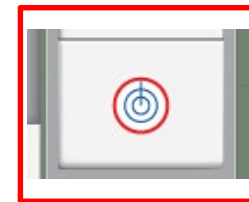

※日本では使用しない

