




Track-Guide III

5. 実行画面

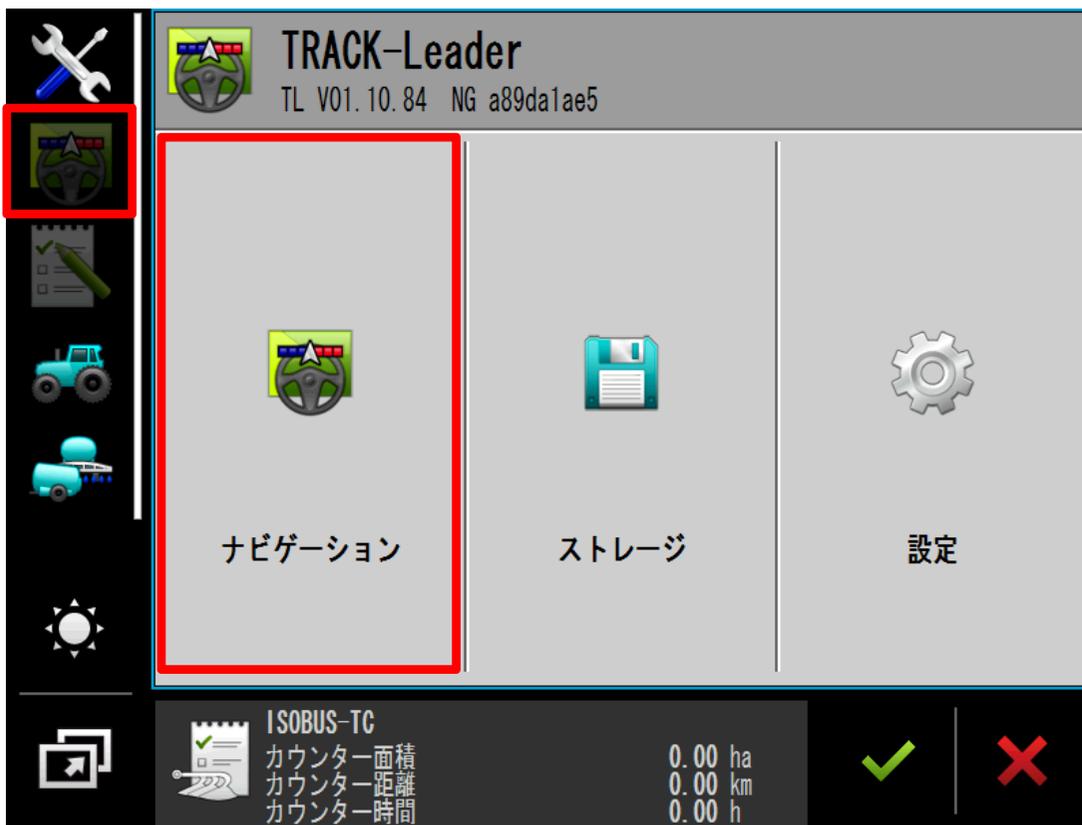

※その他の設定が完了した状態で行ってください。

 をタップする


「ナビゲーション」をタップする



安全を確認してください。

「OK」をタップする

- 機能アイコンの概要(1ページ目)

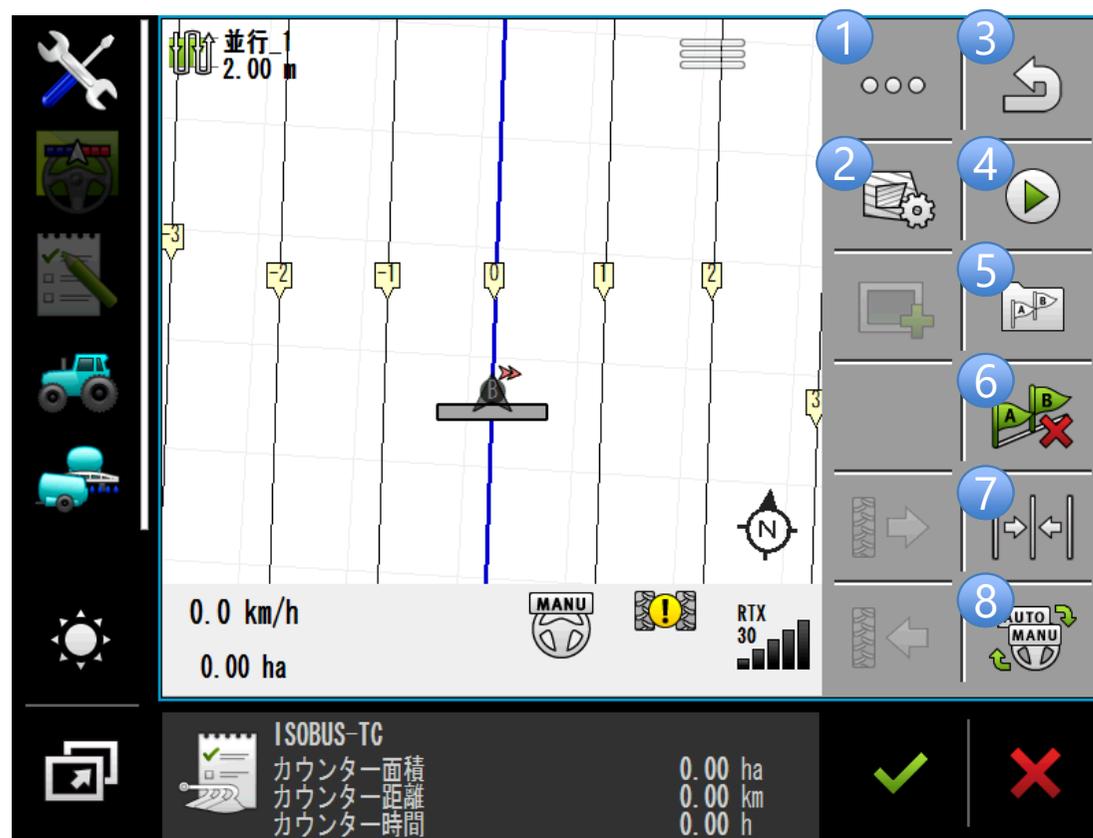

① 次のページへ

② 境界設定

③ 実行画面を終了する

④ 作業記録の開始/停止


⑤ AB線選択・AB線設定画面

⑥ AB線を作成
AB線削除 (ボタン3秒長押し)

⑦ ガイダンスラインを現在の位置に移動
(ボタンを3秒長押し)

⑧ 自動操舵のオン/オフ

● 機能アイコンの概要(2ページ目)

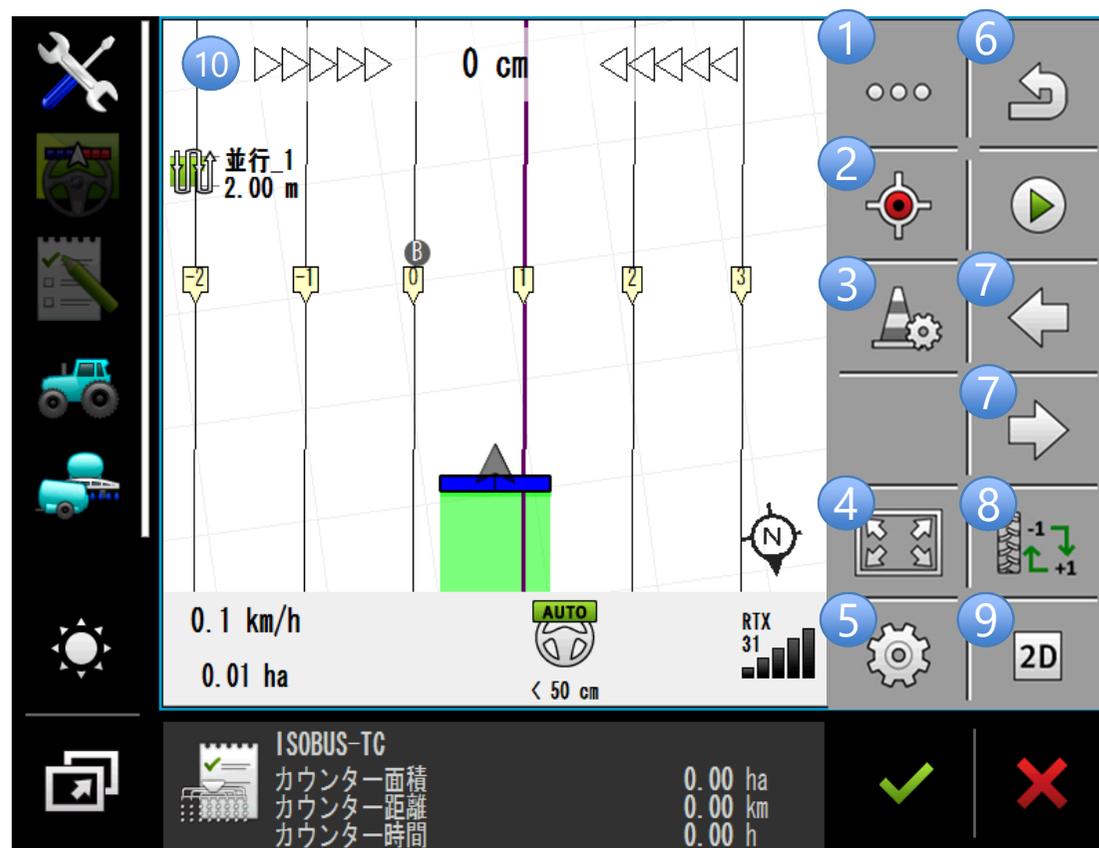


- ①1ページ目に戻る
- ②参照ポイントを作成する
(RTK または Centerpoint RTX 信号を使用する場合は必要ありません)
- ③障害物にマークを付ける
- ④実行画面の表示を変更
(フィールド全体が表示されます)
- ⑤ナビゲーション設定
- ⑥実行画面を終了する
- ⑦トラクタを一時的に誘導線の左右に移動する
- ⑧AB ラインを反転する
- ⑨2D/3Dの表示モードを変更する
- ⑩トラッキングエラーの表示 (画面を2回タップする)

Track-Guide III

5. 実行画面

- 境界線の作成

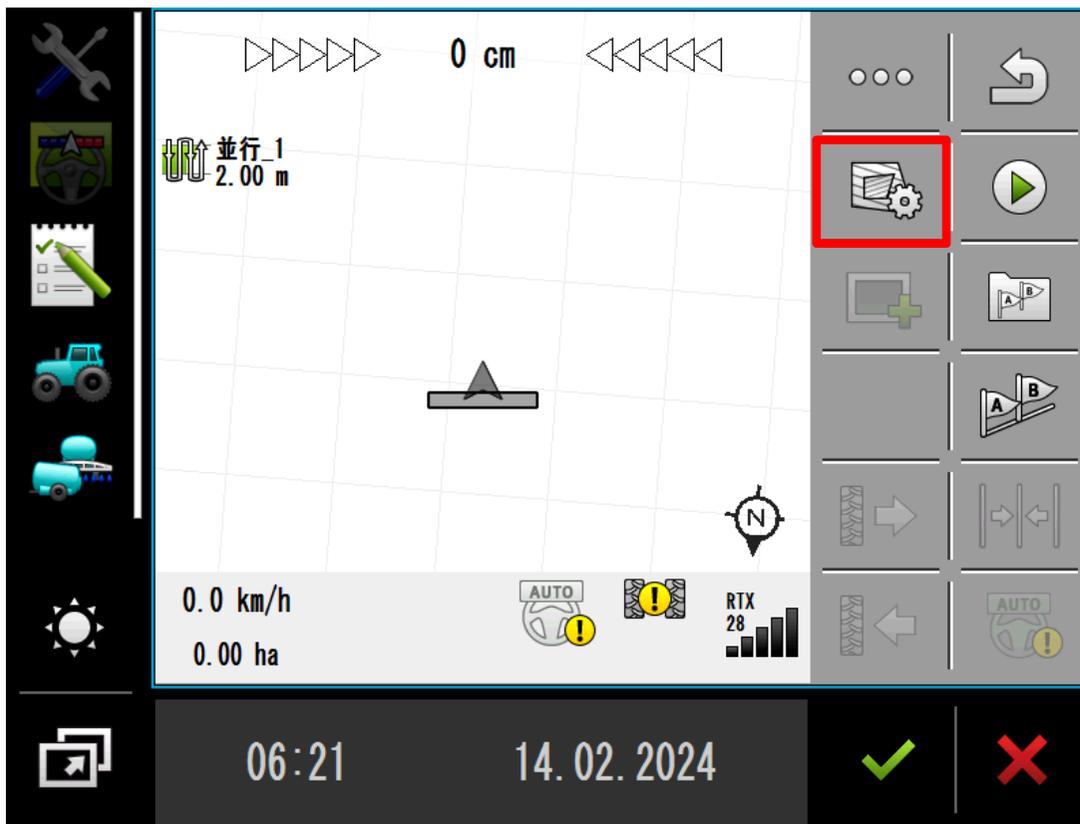


 をタップする

 境界線は作成しなくても作業（自動操舵）は可能です。必要な場合のみ作成してください。

Track-Guide III


5. 実行画面

- 境界線の作成（境界線ラインを手動で作成する場合）

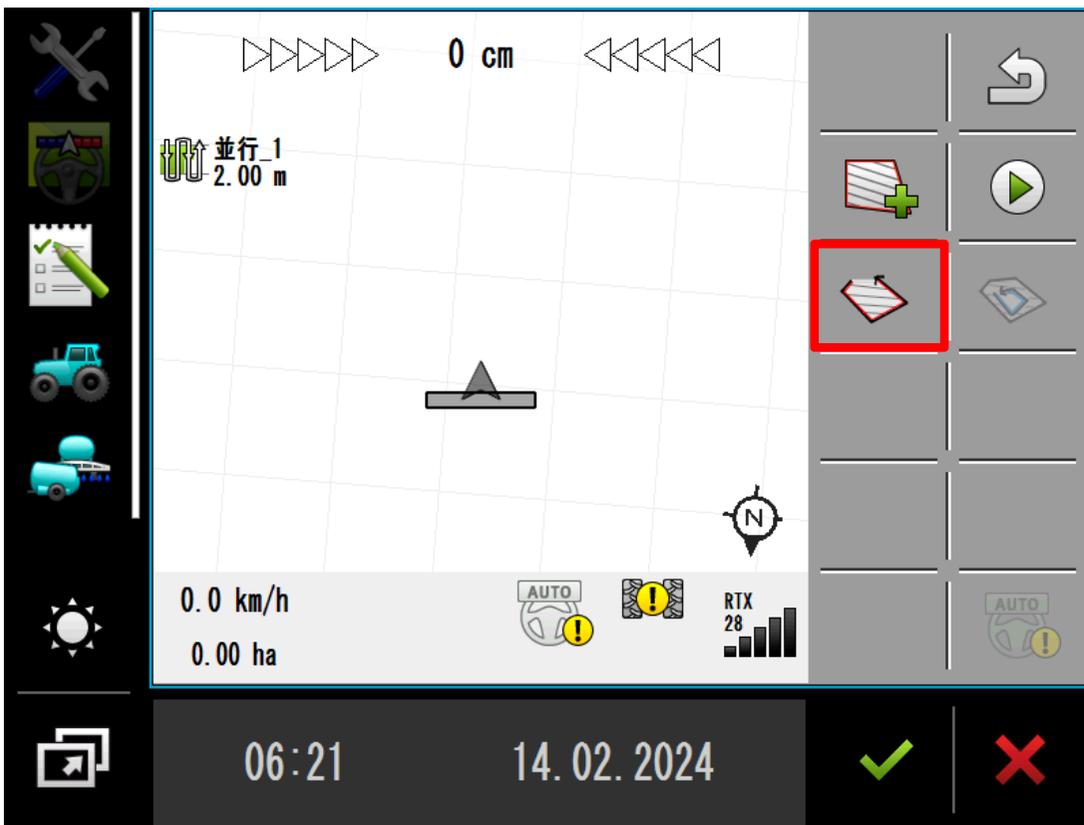

 をタップし下記を選択する


 をタップする

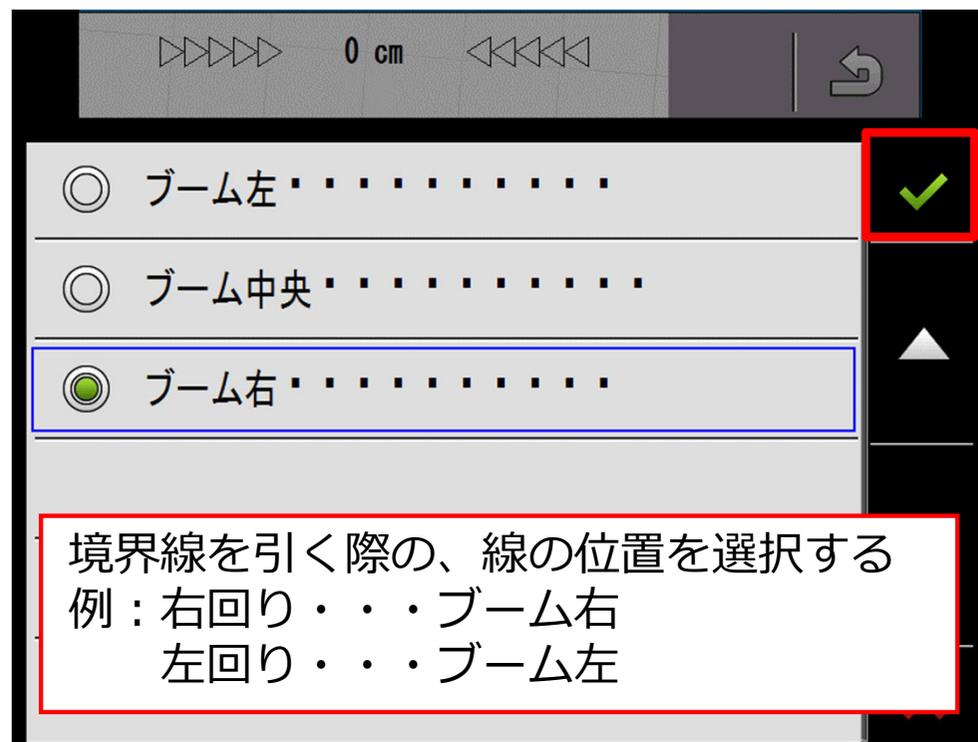

Track-Guide III

5. 実行画面

- 境界線の作成（境界線ラインを手動で作成する場合）

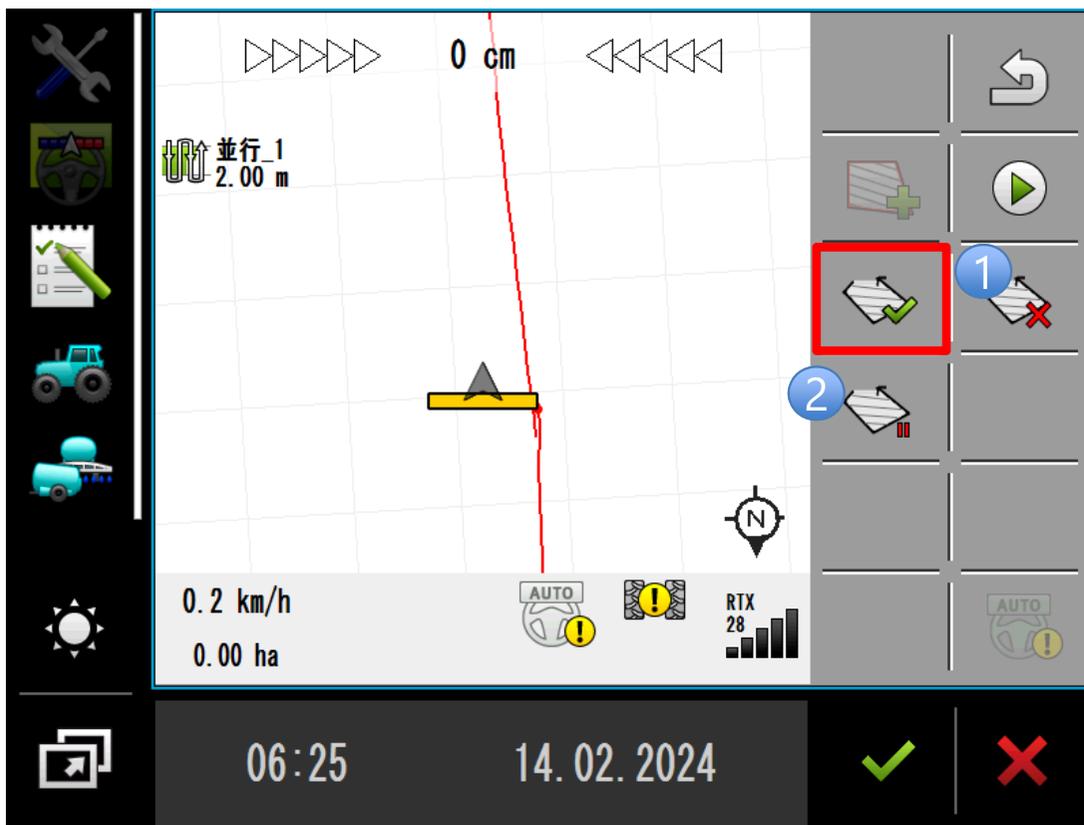


圃場の外周を一周し、



をタップする



をタップし元の画面に戻る

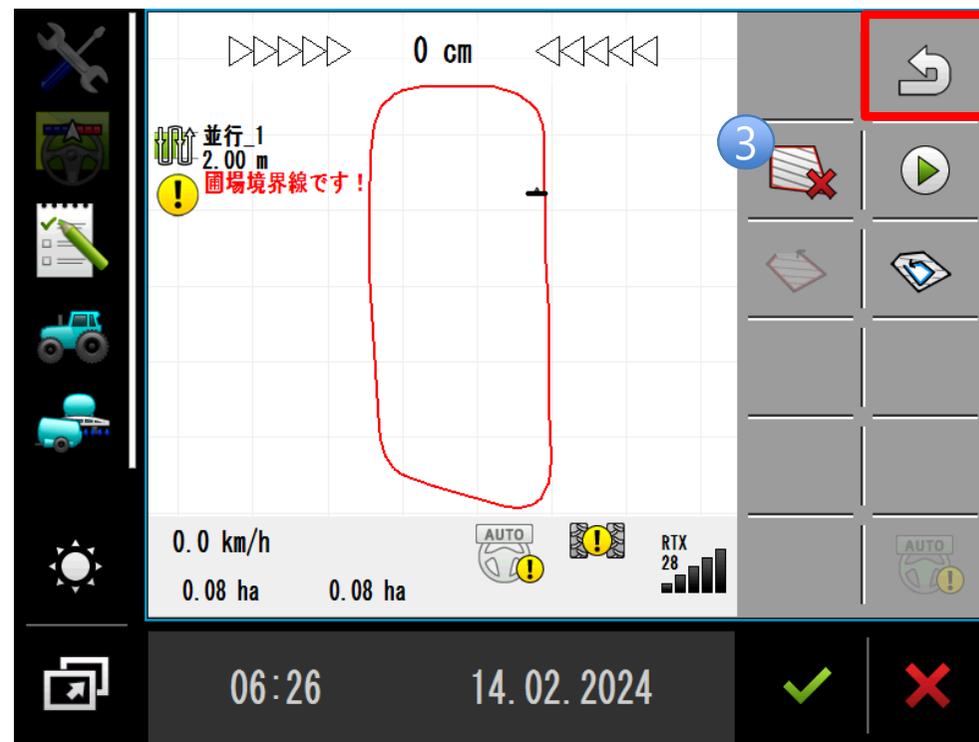


【便利な機能】

- 境界線作成をキャンセルする
- 境界線を直線で作成する（1度目に押した場所と2度目に押した場所を直線で繋ぐ）
- 3秒長押しで、作成した境界線を削除する

Track-Guide III


5. 実行画面

- 境界線の作成（作業記録から境界線を作成する場合）

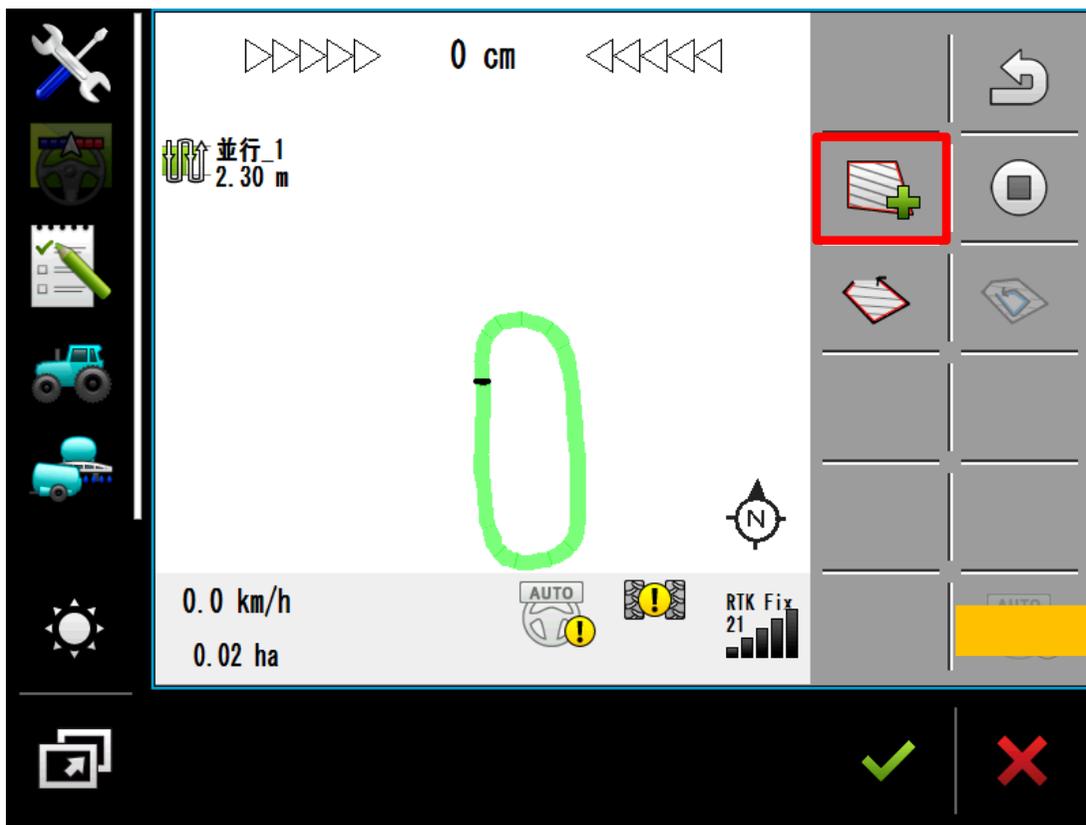

作業記録が表示されている状態で  をタップする


→作業記録の周りに自動で境界線が作成されます

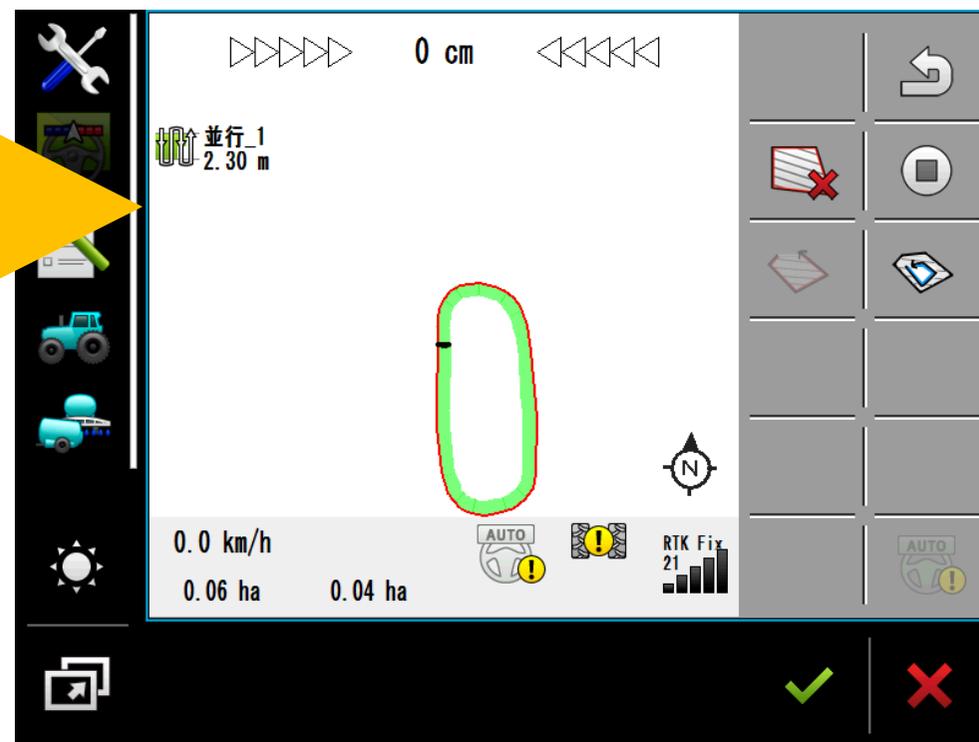

Track-Guide III

5. 実行画面

- 作業終了時

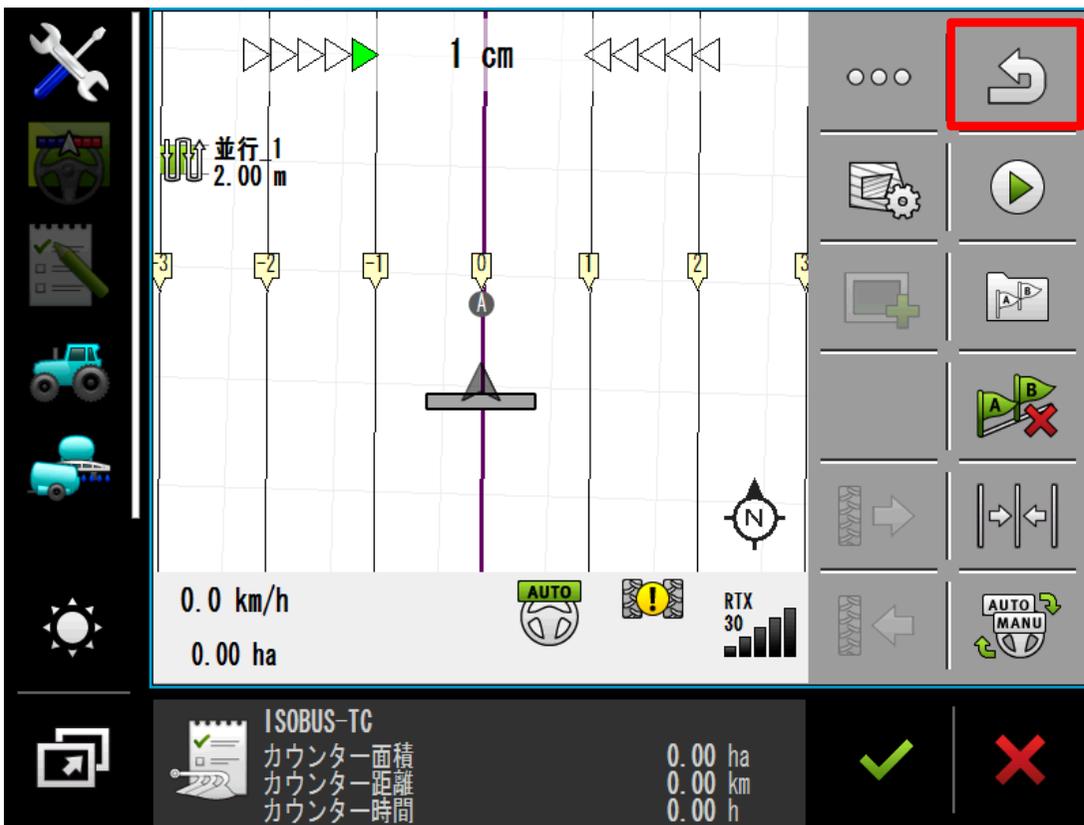

 をタップし、
実行画面を終了する
「はい」をタップする

